

SPEED INFORMATION

Data: 04/12/2015 11:51
Ente emittente: Call Center

MARCA/MODELLO/ANNO	Alfa Romeo Mito - 1.4 TB GPL E4 - 2010 - cod. Mot. 198A4000
TARGA	
DESCRIZIONE INCONVENIENTE	Forti seghettamenti al motore e accensione spia MIL.
ERRORI RILEVATI	P0300 e P0301.
EVENTUALI PROVE EFFETTUATE	Verifica bobina 1° cilindro, cablaggio, cavi alta tensione e candele.
SOLUZIONE ASSISTENZIALE	Rimuovere la nastratura del fascio cavi motore in prossimità del connettore B ECU motore; rimuovere poi la guaina termorestringente inglobante il filo rosso/verde uscente dal pin 31 della ECU motore ed il filo marrone collegato al pin 42 della ECU gas (Landi); ripristinare la saldatura e il materiale di isolamento.

