

SPEED INFORMATION

Data: 04/11/2020

Ente emittente: Help desk

MARCA/MODELLO/ANNO	Fiat 500X 1.3 MJet del 2016
DESCRIZIONE INCONVENIENTE	Sensori di parcheggio non funzionano
ERRORI RILEVATI	In diagnosi si presenta l'errore U193B relativa ai sensori di parcheggio posteriori. U193B-87 – BH_IGW1 – MESSAGGIO MANCANTE
EVENTUALI PROVE EFFETTUATE	
SOLUZIONE ASSISTENZIALE	Il cicalino dei sensori viene gestito attraverso gli altoparlanti posteriori, pertanto verificandone l'efficienza si è potuto verificare che il connettore di uno degli altoparlanti era scollegato e questo inibiva anche il funzionamento dell'altro altoparlante. Ricollegata la connessione è stata risolta l'anomalia.