

SPEED INFORMATION

Data: 22/03/2021

Ente emittente: Help Desk Tecnico

MARCA/MODELLO/ANNO	Ford Focus e C-Max dal 2004 al 2011
DESCRIZIONE INCONVENIENTE	Spia ABS e ESP accesa
ERRORI RILEVATI	C1288 Trasduttore pressione impianto frenante.
EVENTUALI PROVE EFFETTUATE	Dopo la cancellazione dell'errore questo si ripresenta. Controllare i parametri di pressione freno: a pedale rilasciato, la pressione dev'essere zero. Se il valore è fisso, solitamente al massimo, il sensore è guasto.
SOLUZIONE ASSISTENZIALE	Sostituire l'intera unità ABS, in quanto il sensore è integrato e non è sostituibile singolarmente. Se il ricambio è revisionato, non sarà necessaria riprogrammazione ABS.