

## SPEED INFORMATION

Data: 31/03/2021

Ente emittente: Help Desk Tecnico

MARCA/MODELLO/ANNO	Volkswagen Tiguan 2.0 TDI del 2010, motore CBAA
DESCRIZIONE INCONVENIENTE	Spia accesa. Il freno di stazionamento elettronico non si attiva o disattiva.
ERRORI RILEVATI	Circuito motore freno di stazionamento, valore basso; Limitazione funzione, bassa tensione 446.
EVENTUALI PROVE EFFETTUATE	Verificare tensione batteria, eventualmente scollegarla per 10/15 minuti e una volta ricollegata, premere il pedale del freno ed eseguire 3 cicli di attivazione e disattivazione del freno a mano mediante il tasto in abitacolo. Infine verificare la data produzione centralina.
SOLUZIONE ASSISTENZIALE	Le centraline prodotte tra il 06/02/2012 e il 06/05/2012 potrebbero essere difettose. Sostituirla con quella di nuovo tipo.