

## SPEED INFORMATION

Data: 22/04/2021

Ente emittente: Help Desk Tecnico

MARCA/MODELLO/ANNO	Ford 2.0 benzina EcoBoost di recente produzione.
DESCRIZIONE INCONVENIENTE	Spia motore, recovery e possibile inefficienza servofreno.
ERRORI RILEVATI	P2282 Perdita di aria tra corpo farfallato e valvole aspirazione.
SOLUZIONE ASSISTENZIALE	La valvola di tenuta depressione può rimanere bloccata aperta. È necessario sostituire la tubazione che collega collettore al servofreno.



Figura: Tubazione depressione servofreno