

## SPEED INFORMATION

Data: 25/08/2021

Ente emittente: Help Desk Tecnico

MARCA/MODELLO/ANNO	Ford Ecosport 1.5 TDCi motore XVJD anno 2015
DESCRIZIONE INCONVENIENTE	Quando rilascia il pedale acceleratore si accende la spia MIL e si accende la spia dell'ingranaggio. Il motore entra recovery.
ERRORI RILEVATI	P1102 sensore flusso massa aria valore più basso del previsto.
EVENTUALI PROVE EFFETTUATE	Smontare la tubazione in metallo presente tra EGR e collettore di aspirazione e pulire a fondo. Controllare anche il manicotto aspirazione con valvola farfalla.
SOLUZIONE ASSISTENZIALE	Lo smontaggio e la pulizia dei condotti del collettore aspirazione ha permesso di risolvere il problema.