

SPEED INFORMATION

Data: 19/08/2021

Ente emittente: Help Desk Tecnico

MARCA/MODELLO/ANNO	Land Rover Discovery Sport ed Evoque 2.0 TD4 con AdBlue tra il 2015 e 2017
DESCRIZIONE INCONVENIENTE	Spia AdBlue accesa e contatore dei km che procede al countdown.
ERRORI RILEVATI	P2BAE Superamento Nox; P2ABF Sistema NOx, avvertimento al conducente.
EVENTUALI PROVE EFFETTUATE	Controllare la quantità AdBlue, diagnosi attiva della pompa tramite diagnostico deve raggiungere 5 bar di pressione, diagnosi attiva dell'iniettore e controllare la quantità di NOx (espressa in ppm). Il valore deve essere inferiore a 500 ppm (solitamente circa 100 ppm).
SOLUZIONE ASSISTENZIALE	Il difetto era causato da incrostazione di urea sull'ugello dell'iniettore, impedendone il funzionamento.