

SPEED INFORMATION

Data: 03/03/2021

Ente emittente: Help Desk Tecnico

MARCA/MODELLO/ANNO	Alfa Romeo 159 2.0 JTD 170 SPORT del 2010
DESCRIZIONE INCONVENIENTE	Spia motore accesa con vari errori in memoria e salta il fusibile F35 da 7,5 A.
ERRORI RILEVATI	P0504 interruttore freno; P0101 Segnale debimetro; P2264 Sensore presenza acqua nel filtro gasolio.
EVENTUALI PROVE EFFETTUATE	Il fusibile F35 alimenta tutti e 3 i componenti menzionati dagli errori. Riscontrato che quando saltava il fusibile, non funzionavano più i sensori di parcheggio e la luce retromarcia.
SOLUZIONE ASSISTENZIALE	Il cablaggio della luce retromarcia faceva cortocircuito e faceva saltare il fusibile che dava poi quegli errori.