

## SPEED INFORMATION

Data: 09/08/2021

Ente emittente: Help Desk tecnico

MARCA/MODELLO/ANNO	Renault Scenic / Megane III 1.5 dCi Motore: K9K 8
DESCRIZIONE INCONVENIENTE	Motore non rende
ERRORI RILEVATI	P0471 pressione a monte turbina
EVENTUALI PROVE EFFETTUATE	Controllare tubicino in gomma della tubazione in ferro del sensore pressione collettore scarico: potrebbe essere tappato oppure tagliato.
SOLUZIONE ASSISTENZIALE	Pulizia della tubazione metallica e sostituzione del tubicino in gomma che unisce le tubazioni.

